





Power 160-5 18 LTX BL OF

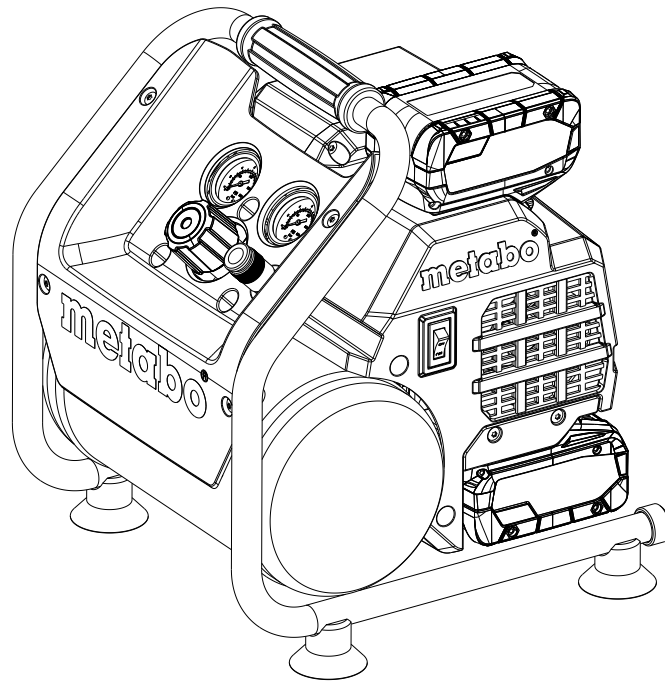

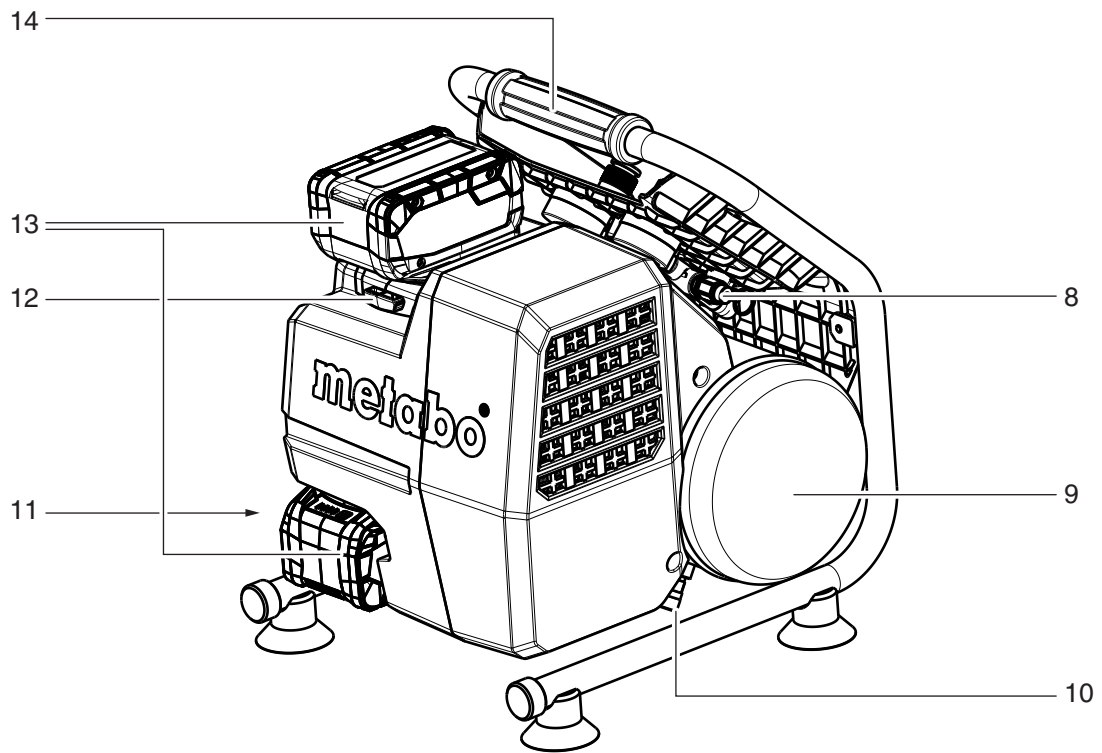

		Power 160-5 18 LTX BL OF
*1) Sériové číslo		01521..
A	l/min	120
F	l/min	60
L_{eff}	l/min	45
p	bar	8
V	l	5
a	-	1
z	-	1
n₀	/min, rpm	2760
U	V	18
IP	-	IP 20
A	mm	330 x 310 x 390
T_{max}	°C	+40
T_{min}	°C	+5
T_{B, Akku}	°C	+5 ... +50
T_{L, Akku}	°C	0 ... +30
m	kg	8,5
L_{pA}/K_{pA}	dB(A)	69,4 / 2,31
*5) L_{WA}/K_{WA}	dB(A)	89,4 / 2,31
*5) L_{WA(G)}/K_{WA(G)}	dB(A)	93

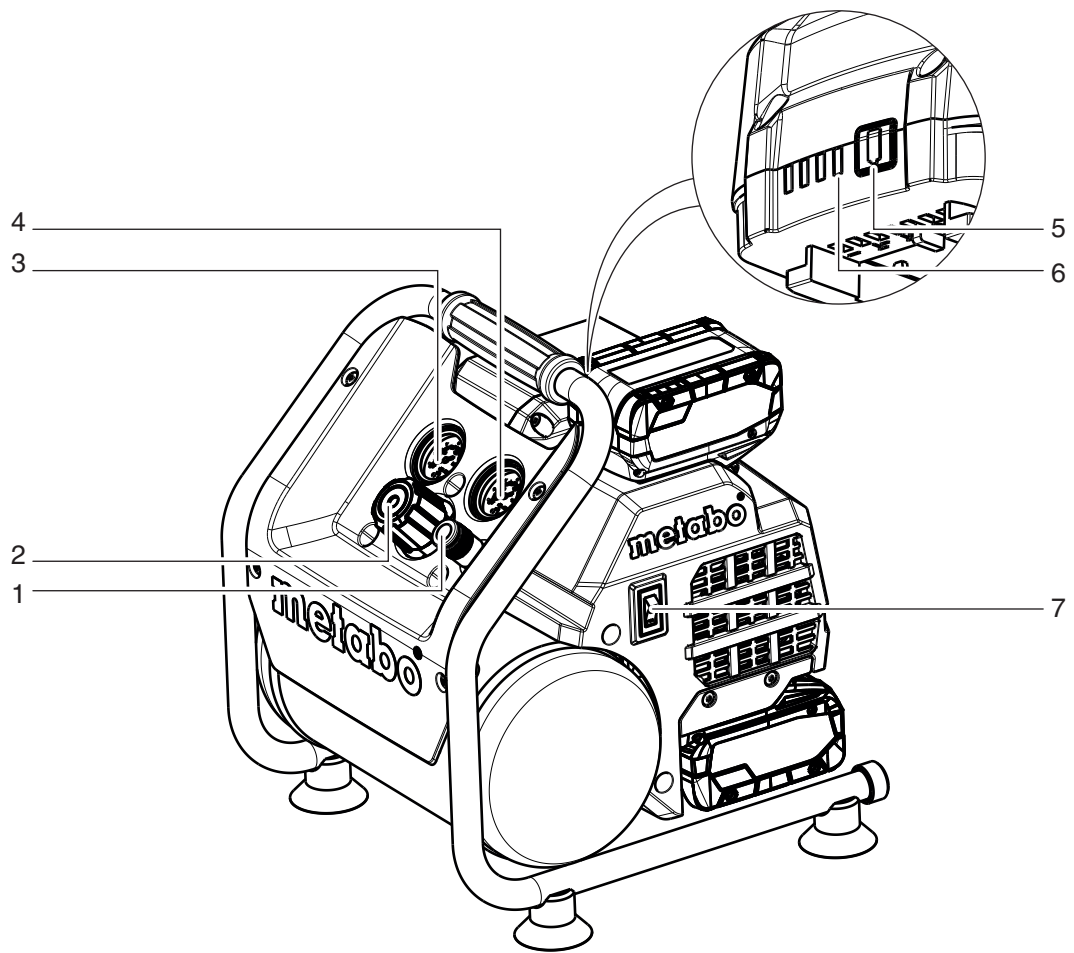

*2) 2011/65/EU, 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2000/14/EC(2005/88/EC)

*3) EN 1012-1:2010; EN 60204-1:2006+A1:2009; EN ISO 12100:2010; EN 50581:2012

*4) TÜV SÜD Industrie Service GmbH, Westendstrasse 199, 80686 Munich;
Country: Germany; number: 0036

2018-11-21, Bernd Fleischmann
 Direktor Produktentstehung & Qualität (Vice President Product Engineering & Quality)
 *6) Metabowerke GmbH - Metabo-Allee 1 - 72622 Nuertingen, Germany

ppa. B.F.

Originál návodu k použití

Obsah

1. Prohlášení o shodě
2. Upřesněné podmínky použití
3. Obecné bezpečnostní instrukce
4. Zvláštní bezpečnostní instrukce
5. Přehled
6. Uvedení do provozu
7. Provoz
8. Údržba a čištění
9. Opravy
10. Ochrana životního prostředí
11. Řešení problémů
12. Příslušenství
13. Technické specifikace

1. Prohlášení o shodě

Prohlašujeme s plnou odpovědností, že tyto kompresory identifikované typem a sériovým číslem

- *1) splňují všechny důležité požadavky směrnic
- *2) a standardy
- *3) vydávající zkušební orgán
- *4) naměřené LWA(M)/zaručené LWA(G) hladiny síly zvuku
- *5) technické dokumenty pro
- *6) - viz stranu 4.

2. Upřesněné podmínky užití

Tento stroj je navržen pro tvoření stlačeného vzduchu pro profesionální nástroje jím poháněné.

Použití v nemocničním a potravinářském prostředí, stejně jako doplňování

kyslíkových nádob, není povoleno.

Není povoleno použít výbušné, hořlavé nebo škodlivé plyny. Práce v potenciálně výbušném prostředí také není povolena.

Jakékoliv jiné použití, které nesouhlasí se zamýšleným použitím, není povoleno. Nespecifikované použití, úprava zařízení nebo použití součástek, které nebyly otestovány a schváleny výrobcem může způsobit nepředvídatelné škody!

Děti, dospívající a neproškolené osoby nesmí používat jak toto zařízení, tak ani zařízení na stlačený vzduch, která jsou připojena.

3. Obecné bezpečnostní instrukce



VAROVÁNÍ -
Přečtením si těchto bezpečnostních instrukcí snižujete nebezpečí úrazu.



VAROVÁNÍ - Přečtěte si všechna varování o bezpečnosti a instrukce.

Neschopnost držet se těchto instrukcí může mít za následek elektrický šok, požár a/nebo vážné zranění.

Všechna bezpečnostní varování a instrukce si uschovejte pro pozdější použití!

Své nářadí předávejte pouze pohromadě s těmito dokumenty. Je nutné, abyste

se Vy i další uživatelé mohli kdykoliv informovat.

3.1 Bezpečnost na pracovišti

a) Pracoviště udržujte čisté a dobře osvětlené.

Neuklizená a neosvícená pracoviště přitahují nehody.

b) Se zařízením nepracujte ve výbušném ovzduší, například za přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu.

Nástroje vytvářejí jiskry, které by mohly zapálit prach či výpary.

c) Držte dál děti a jiné osoby při práci s tímto zařízením.

3.2 Elektrická bezpečnost

a) Zástrčky zařízení se musí shodovat se zásuvkou. Za žádných okolností zástrčku neupravujte. Nepoužívejte žádné adaptéry při práci s uzemněnými stroji.

Neupravené nástrčky a vhodné zásuvky sníží nebezpečí elektrického úrazu.

b) Vyhněte se tělesnému kontaktu s uzemněnými povrchy, například s trubkami, radiátory a lednicemi.

Vystavujete se zvýšenému nebezpečí elektrického šoku, pokud je vaše tělo uzemněné.

c) Nevystavujte nářadí dešti nebo vlhkému prostředí.

Pokud se voda dostane do nářadí, zvyšuje se nebezpečí elektrického šoku.

d) Nepoškozujte kabel. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k přenosu, tahání, nebo odpojení nářadí. Chraňte kabel před teplem, olejem, ostrými rohy nebo pohyblivými částmi.

Poškozené nebo zamotané kabely zvyšují nebezpečí elektrického šoku.

e) Pokud používáte nářadí ve venkovním prostředí, použijte prodlužovací kabel vhodný k použití venku.

Použití kabelu vhodného k venkovnímu použití snižuje nebezpečí elektrického šoku.

3.3 Osobní bezpečnost

a) Zůstaňte ostražití, dávejte pozor na to, co děláte, a používejte selský rozum, když používáte nářadí. Nepoužívejte nářadí, pokud jste unaveni, pod vlivem alkoholu, drog nebo léků.

Chvilka nepozornosti při používání nářadí může způsobit vážná zranění.

b) Používejte ochranné vybavení. Vždy noste ochranu očí.

Ochranné vybavení, jako například respirátor, protiskluzové bezpečnostní boty, přilba, nebo ochrana sluchu použité v odpovídajících podmínkách sníží počet zranění.

c) Zabraňte neúmyslnému spuštění. Ujistěte se, že je stroj vypnutý před zapojením kabelu do zásuvky, připojení k baterii, zvednutím, nebo přenášením nářadí.

Přenášení nářadí s prstem na vypínači, nebo napájení zapnutého nářadí přitahuje nehody.

d) Odstraňte jakýkoliv nastavovací klíč, nebo klíč, před zapnutím nářadí.

Klíč, nebo nástroj upevněný k točící se části nářadí může způsobit osobní zranění.

e) Nenatahujte se. Vždy si zachovejte správnou oporu a rovnováhu.

Zachování opory a rovnováhy zajišťuje větší kontrolu nad nářadím v nečekaných situacích.

f) Noste odpovídající oblečení. Nenoste volné oblečení či šperky. Nepřibližujte vlasy, oblečení a rukavice k pohyblivým částem.

Volné oblečení, šperky nebo dlouhé vlasy by se mohly zaplést do pohyblivých částí nářadí.

h) Nenechte se zmást svými zkušenostmi s jiným typem nářadí. Neignorujte bezpečnostní pokyny jen proto, že si myslíte, že víte co děláte.

Nedbalá práce může způsobit zranění během vteřin.

3.4 Použití a péče o nářadí

a) Nenamáhejte nářadí. Užívejte správné nářadí pro vaše účely.

Správné nářadí vykoná svojí práci lépe a bezpečněji, pokud je použito tak, jak má být.

b) Nářadí nepoužívejte, pokud jeho vypínač nefunguje správně.

Jakékoliv nářadí, které nelze zapnout nebo vypnout pomocí vypínače, je nebezpečné, a musí být opraveno.

c) Vypojte zařízení ze zásuvky/vyjměte baterii před provedením jakýchkoliv úprav, výměny příslušenství, nebo uložení zařízení.

Podobná preventivní opatření snižují nebezpečí neúmyslného spuštění.

d) Uschovávejte vypnuté nářadí mimo dosah dětí. Nedovolte, aby osoby, které neumí s nářadím pracovat, nebo se neseznámily s těmito instrukcemi, použily toto zařízení.

Nářadí je v rukou nezaškolené osoby nebezpečné.

e) Udržujte nářadí a příslušenství v dobrém stavu. Kontrolujte, zda-li pohyblivé části zařízení fungují správně, a nezasekávají se, zda-li nejsou žádné části poškozené, nebo jestli se nevyskytuje jakýkoliv jiný problém, který by mohl

ovlivnit fungování zařízení.
Pokud je zařízení poškozeno, nechte jej před použitím opravit.

Mnoho nehod se stává kvůli špatně udržovaným strojům.

g) Nářadí, příslušenství, části nástrojů atd. používejte v souladu s těmito instrukcemi. Mějte na mysli pracovní podmínky a práci, která má být vykonána.

Použití nářadí na práci, pro kterou není určeno, může způsobit nebezpečnou situaci.

h) Udržujte rukojeti a úchopné plochy suché, čisté a bez oleje a mastnoty.

Kluzké rukojeti a úchopné plochy brání před pevným držením a kontrole nad zařízením při nečekané situaci.

3.5 Použití a nakládání s akumulátorovni stoj

a) Baterii dobíjejte pouze pomocí výrobcem doporučených nabíječek.

Nabíječka, která se hodí pro jeden typ baterie může způsobit nebezpečí požáru při použití s jinou baterií.

b) Používejte nářadí jen se speciálně navrženou baterií.

Použití jakýchkoliv jiných baterií může způsobit nebezpečí zranění nebo požáru.

c) Když baterii nepoužíváte, skladujte ji dál od kovových předmětů, například sponek, mincí, klíčů, šroubů nebo dalších malých kovových objektů, které by mohly propojit oba konce baterie.

Propojení kontaktů baterie může mít za následek popáleniny či požár.

d) Při velké námaze může z baterie uniknout kapalina. Vyvarujte se kontaktu s ní. Pokud ke kontaktu náhodou dojde, omyjte zasažené místo vodou. Pokud dojde ke kontaktu s očima, okamžitě vyhledejte pozornost lékaře.

Tekutina z baterie může způsobit podráždění nebo popáleniny.

e) Nepoužívejte baterii, která je poškozená nebo upravená.

Poškozená nebo upravená baterie může představovat nepředvídatelné chování, které by mohlo mít za následek požár, výbuch nebo nebezpečí úrazu.

f) Nevystavujte baterii ohni nebo vysokým teplotám.

Oheň nebo teploty přesahující 130°C mohou způsobit výbuch.

g) Držte se všech pokynů ohledně nabíjení a nikdy nenabíjejte baterii nebo samotný stroj mimo teplotní rámec uvedený v návodu k použití.

Nesprávné nabíjení při teplotách mimo teplotní rámec může baterii poškodit a zvýšit tak nebezpečí požáru.

3.6 Servis

a) Vaše nářadí nechte opravit pouze kvalifikované opraváře, a pouze originálními součástkami.

Toto zajistí bezpečnost nářadí.

b) Nikdy neopravujte poškozené baterie.

Jakákoliv oprava baterie by měla být provedena pouze výrobcem nebo vycvičeným personálem.

3.7 Další bezpečnostní instrukce

- Tento návod k použití je určen pro osoby se základními technickými znalostmi o zacházení se zařízeními podobnými tomuto. Pokud nemáte žádné zkušenosti tohoto druhu, měli byste zpočátku pracovat pod dohledem někoho, kdo tyto zkušenosti má.

- Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoliv poškození způsobené neuposlechnutím tohoto návodu k použití.

Informace v tomto návodu k použití jsou označeny takto:



Nebezpečí! Riziko zranění nebo poškození prostředí.



Nebezpečí
elektrického šoku!
Riziko zranění díky
elektrickému šoku.



Pozor! Nebezpečí
poškození materiálu.

4. Speciální bezpečnostní instrukce

Zbytek nebezpečí, které
existuje pro stroje poháněné
stlačeným vzduchem, a nedá
se ho nijak zbavit, ani při
perfektně dodržovaných
bezpečnostních pokynech:

**4.1 Nebezpečí zraždíky
unikajícímu stlačenému
vzduchu a částem, které jsou
neseny spolu se stlačeným
vzduchem!**

- Nikdy nemiřte stlačeným
vzduchem na lidi nebo zvířata.

- Ujistěte se, že všechny
použité nástroje poháněné
stlačeným vzduchem a
příslušenství jsou navrženy pro
pracovní tlak, nebo je možné k
nim připojit regulátor tlaku.

- Při povolování rychlospojky
věnujte pozornost tomu, že
stlačený vzduch obsažený v
hadici se stlačeným vzduchem
náhle unikne. Proto před
povolením vzduchové hadice
mějte pevný stisk.

- Ujistěte se, že všechna
šroubovací propojení jsou vždy
správně utažena.

- Nepokoušejte se pumpu
opravit! Opravy kompresorů,

tlakových nádrží a nástrojů na
stlačený vzduch mohou
provádět pouze profesionálové.

4.2 Nebezpečí popálenin o
plochy součástí nesoucí
stlačený vzduch!

- Nechte zařízení vychladnout
před provedením servisních
prací.

4.3 Nebezpečí zranění a
zlomenin díky pohyblivým
částem!

- Nepracujte se zařízením bez
nasazených krytů

- Mějte na paměti, že zařízení
se spustí automaticky, jakmile
je dosaženo minimálního tlaku!

- Ujistěte se, že zařízení není
připojeno ke zdroji energie
před opravami.

- Ujistěte se, že při spouštění
(např. po opravách) nezůstalo
v zařízení žádné nářadí nebo
povolené části.

4.4 Nebezpečí vytvořené
nesprávným ochranným
vybavením!

- Noste ochranu uší.

- Noste ochranné brýle.

- Noste dýchací masku pro
práci, při které se vytváří prach
nebo škodlivé plyny, mlha
nebo výpary.

- Noste odpovídající pracovní
oděv.

- Noste protiskluzovou obuv.

4.5 Nebezpečí způsobené poruchou zařízení!

- Udržujte nářadí a
příslušenství v dobrém stavu.
Přečtěte si instrukce k údržbě.

- Před každým použitím
zkontrolujte, zda se na stroji
nenachází poškození: Než
znovu použijete tento stroj,
bezpečnostní zařízení,
ochranná zařízení nebo lehce
poškozené části musí být
důkladně zkontrolovány pro
správnou a příkladnou práci.
Poškozené zařízení může být
použito znovu pouze, pokud
bylo správně opraveno.

- Ujistěte se, že všechny
pohyblivé části pracují správně
a nezasekávají se. Všechny
části musí být správně
nasazeny, a musí splňovat
všechny požadavky nezbytné
pro zajištění perfektní práce
jednotky.

- Poškozená ochranná zařízení
nebo části musí být opraveny
nebo vyměněny
kvalifikovaným specialistou.

4.6 Upřesněné bezpečnostní instrukce pro bezdrátová zařízení

- Před provedením úprav,
výměny zařízení, údržby nebo
čištění vyjměte ze stroje baterii.



Chraňte baterie před
vodou a vlhkem!



Nevystavujte baterie
ohni!

- Nepoužívejte rozbité nebo zdeformované baterie!

- Baterie neotevírejte!

- Nedotýkejte se a nezkratujte kontakty baterií!



Lehce kyselá, hořlavá kapalina může vytéct z defektivních Li-ion baterií!



Pokud se vám vyteklá tekutina z baterie dostane na kůži, okamžitě ji omyjte velkým množstvím vody. Pokud se vyteklá tekutina z baterie dostane do kontaktu s vašimi očima, omyjte je čistou vodou a okamžitě vyhledejte pozornost lékaře!

- Pokud je poškozeno zařízení, vyjměte z něj baterii.

Transport li-ion baterií:

Zasílání li-ion baterií je předmětem zákonů týkajících se přepravy nebezpečných zásilek (UN 3480 a UN 3481). Informujte se o nyní platných upřesněních, pokud převážíte li-ion baterie. Je-li nutno konzultujte se svým dopravcem.

Certifikované obalové materiály jsou dostupné od společnosti Metabo. Baterie zasílejte pouze, pokud je balení neporušené a neodtéká žádná tekutina. Baterie nejprve vyjměte z stroje před odesláním.

Chraňte baterii před zkratováním. (např. přelepením lepicí páskou).

4.7 Dodatečné bezpečnostní instrukce

- Přečtěte si prosím také upřesněné bezpečnostní instrukce.

- Přečtěte si nařízení ohledně zdraví a bezpečnosti nebo prevence nehod, které se zabývá použitím kompresorů a nástrojů na stlačený vzduch.

- Přečtěte si zákonná nařízení pro práci se systémy, které vyžadují monitoring.

- Mějte na paměti, že unikající kondenzát a další látky znečišťují okolní prostředí a mohly by způsobit škodu okolí během práce a skladovací místo zařízení.

- Zvažte přírodní podmínky:

4.8 Symboly na zařízení (záleží na modelu)



Přečtěte si návod.



Varování před osobním zraněním díky kontaktu s horkými částmi



Noste ochranné brýle.



Noste ochranu sluchu.



Varování před automatickým spuštěním.



Nebezpečí - elektrické napětí.



Zaručená hladiny síly zvuku.

4.9 Bezpečnostní zařízení

Bezpečnostní ventil

Pojistný ventil (8) reaguje, pokud bude přesažen maximální povolený tlak.

5. Přehled

Viz strana 2.

1. Rychlospojka pro stlačený vzduch, regulovaný stlačený vzduch
2. Regulátor tlaku
3. Manometr tlaku v nádobě
4. Manometr výstupního tlaku
5. Tlačítko indikátoru kapacity*
6. Indikátor kapacity a signálu*
7. Přepínač zapnutí/vypnutí
8. Bezpečnostní ventil
9. Tlaková nádoba
10. Výstup pro kondenzát
11. Držák na baterii (pro úschovu náhradní baterie)
12. Tlačítko pro uvolnění baterie
13. Baterie*
14. Rukojeť pro přenos

* závisí na modelu/vybavení/není součástí balení

6. Uvedení do provozu

6.1 Kontrola výstupu pro kondenzát

Ujistěte se, že je výstup pro kondenzát (10) uzavřený.

6.2 Nastavení

Místo, kam hodláte zařízení umístit by mělo splňovat následující požadavky:

- Suché, chráněné před mrazem
- Stabilní, horizontální a rovný povrch



Nebezpečí!

Špatné umístění může způsobit vážné nehody.

- Zabezpečte zařízení proti odkutálení, naklonění a klouzání

- Bezpečnostní nastavení a pracovní potřeby musí být snadno přístupné za každých okolností.

6.3 Přenos

- Zařízení netahejte za hadici. Přenášejte jej pomocí transportní rukojeti (14).

7. Práce

7.1 Baterie

Baterii před použitím nabijte.

Pokud se výkon zařízení snižuje, dobijte baterii.

Instrukce ohledně nabíjení baterie jsou k nalezení v návodu k použití vaší Metabo nabíječky.

V případě Li-Ion baterií s indikátorem kapacity a signálu (6) (specifické pro vybavení):

- Stiskněte tlačítko (5), LED světélka naznačují hladinu nabití.

- Baterie je skoro vybitá a musí být dobíta, pokud bliká pouze jedno LED světlo.

Vyjmutí a vložení baterie:



Nebezpečí!

Ujistěte se, že je stroj vypnutý před připojením baterie.

Vyjmutí: Stiskněte tlačítko pro odemčení baterie (12) a vytáhněte ji za zadní část.

Vložení: Nasuňte baterii (13), aby začala pracovat.

Poznámka: Náhradní baterii můžete umístit na držák pro náhradní baterii (11).

7.2 Tvorba stlačeného vzduchu

1. Zapněte zařízení pomocí spínačem zapnutí/vypnutí (7) a vyčkejte, dokud nebude dosaženo maximálního tlaku nádoby (kompresor se vypne). Tlak nádoby je vidět na manometru tlaku boileru (3).

Nastavte ovládací tlak na regulátoru tlaku (2). Aktuální pracovní tlak je vidět na manometru pracovního tlaku (4).



Pozor!

Nastavený pracovní tlak nesmí přesáhnout maximální pracovní tlak připojených zařízení na stlačený vzduch!

2. Připojte hadici na stlačený vzduch na rychlospojku pro stlačený vzduch (1).

3. Připojte nástroj na stlačený vzduch. Nyní je možná práce s nástrojem.

4. Zařízení vypněte, pokud nebudete v práci neprodleně pokračovat. Pak vyjměte i baterii.

5. Každý den vypouštějte zkondenzovanou vodu z tlakové nádoby u výstupu pro kondenzát (10).

8. Péče a údržba



Nebezpečí!

Před jakoukoliv údržbou:

zařízení vypněte a vyjměte z něj baterii. Vyčkejte, dokud se zařízení nevypne. Ujistěte se, že se v zařízení už nenachází žádný tlak, stejně, jako v použitých zařízeních.

Nechte zařízení a všechno ostatní nářadí na stlačený vzduch zchladit.

Po všech servisních pracích:

Sestavte zpět do původního stavu a zkontrolujte všechny bezpečnostní prvky. Ujistěte se, že se na zařízení nenacházejí žádné nástroje.

Jakékoliv jiné opravy servisní práce než ty, které byly popsány, by měli provádět pouze kvalifikovaní specialisté.

8.1 Důležité informace

Údržba a zkoušky byly naplánovány tak, aby bylo možné je provést v souladu s zákonnými nařízeními, stejně, jako nastavení zařízení.

Kontrolní úřady by mohly požadovat specifickou dokumentaci.

8.2 Průběžná údržba

Před každým spuštěním

- Zkontrolujte hadice na stlačený vzduch a pokud to bude potřeba, vyměňte je.
- Ujistěte se, že jsou všechny šrouby pevně utažené, pokud nejsou, dotáhněte je.
- Zkontrolujte kabely, pokud jsou poškozeny, nechte je vyměnit kvalifikovaným elektrikářem.


Denně

- Vypouštějte zkondenzovanou vodu z tlakové nádoby u výstupu pro kondenzát (10).

8.3 Skladování zařízení

1. Zařízení vypněte a vyjměte z něj baterii
2. Odtlakujte tlakovou nádobu a všechna připojená zařízení na stlačený vzduch.
3. Odsajte zkondenzovanou vodu z tlakové nádoby u výstupu pro kondenzát (10).

4. Zařízení skladujte tak, aby nebylo možné, že ho spustí nepovolaná osoba.




Pozor!

Zařízení neskladujte venku, v nekrytém prostoru nebo v mokřím/vlhkém prostředí.

Přečtěte si povolený teplotní rozsah (viz Technická data).

Nebezpečí zamrznutí



Pozor!

Mráz (<5°C) ničí pumpu a příslušenství, protože se v obou vždy nachází voda! Pokud mrzne, rozeberte pumpu a příslušenství, a uschovejte je v nemrznoucím prostředí.

9. Opravy



Nebezpečí!

Opravy strojů mohou provádět pouze kvalifikovaní elektrikáři!

Pokud vlastníte nástroje společnosti Metabo, které je potřeba opravit, prosíme, abyste kontaktovali vaše servisní centrum společnosti Metabo. Viz www.metabo.com pro adresy.

Můžete si stáhnout seznam náhradních součástek z www.metabo.com.

10. Ochrana životního prostředí



Nebezpečí!

Kondenzát z tlakové nádoby obsahuje kontaminaci nebezpečnou pro životní prostředí. Likvidujte zkondenzovanou vodu způsobem, který je vhodný pro životní prostředí, likvidací na zvláštních místech odběru!

Přečtěte si národní nařízení o správné likvidaci a recyklaci použitých zařízení, obalů a příslušenství.



Pouze pro země EU: nikdy nevyhazujte nářadí do domácího odpadu! Podle Evropské směrnice 2002/96/ES o Odpadu z elektrických a elektronických zařízení a implementace ve státním zákoně, vyřazené nářadí musí být shromážděno odděleně a odevzdáno k recyklaci, která nijak neubližuje životnímu prostředí v recyklačních centrech.

Baterie nesmí být vyhozeny do běžného odpadu. Poškozené nebo použité baterie vraťte svému prodejci Metabo!

Nedovoďte bateriím přijít do kontaktu s vodou!

Baterie před likvidací vybijte. Nenechte kontakty zkratovat (např. obvázáním lepicí páskou).

11. Řešení problémů



Nebezpečí!

Před jakýmkoliv servisními pracemi:

Zařízení vypněte, vyjměte baterii. Počkejte, než se zařízení zastaví. Ujistěte se, že se v zařízení ani v použitých nástrojích/příslušenství už nenachází žádný tlak. Nechte zařízení a všechny komponenty, nástroje a příslušenství vychladnout.

Jakákoliv jiná práce, než ta, která je zde popsána musí být provedena pouze kvalifikovaným elektrikářem nebo servisem.

Po servisních pracích:

Sestavte zpět do původního stavu a zkontrolujte všechny bezpečnostní prvky. Ujistěte se, že se na zařízení nenacházejí žádné nástroje.

Kompresor neběží:

- Baterie

Baterie je prázdná. Musíte ji dobít.

Ujistěte se, že je baterie správně zacvaknutá.

- Motor je přehřátý, např. díky nedostatečnému chlazení (díky zakrytým ventilačním otvorům).

Kompresor vypněte pomocí přepínače zapnutí/vypnutí (7).

Odstraňte příčinu přehřátí. Nechte stroj vychladnout po dobu 10 minut.

Znovu kompresor spusťte pomocí přepínače zapnutí/vypnutí (7).

V kompresoru se netvoří dostatečný tlak:

- Výstup pro kondenzát není uzavřen.

Ujistěte se, že je výstup pro kondenzát (10) uzavřený.

Zkontrolujte těsnost výstupu kondenzátu, pokud bude potřeba, vyměňte jej.

- Zkontrolujte, zda neuniká ventil.

Nechte ventil opravit v servisním centru.

Nástroj na stlačený vzduch nedostává dostatečný tlak:

- Ovladač tlaku není dostatečně otevřený.

Otočte regulátorem tlaku (2) více.

- Propojení mezi kompresorem a nástrojem uniká.

Zkontrolujte připojení hadice, pokud bude potřeba, vyměňte poškozené součástky.

12. Příslušenství

Používejte pouze originální příslušenství a baterie Metabo nebo CAS (Cordless Alliance System).

Používejte pouze příslušenství, které naplňuje požadavky a specifikace vypsané v tomto návodu k použití.

A Baterie s rozdílnými kapacitami. Kupujte pouze

baterie s dostačujícím napětím, které je vhodné pro váš nástroj.

Baterie: 5.5 Ah (6.25368), 6.2 Ah (6.25341), 7.0 Ah (6.25345), atd.

B Nabíječka: ASC ultra, atd.

Pro kompletní nabídku příslušenství si přečtěte katalog nebo navštivte www.metabo.com.

13. Tehnické specifikace

Vysvětlivky pro specifikace na straně 3.

Prostor pro změny díky technologickému pokroku.

A = kapacita nasávání
F = kapacita plnění
Leff = Efektivní výstupní objem při max. 80% tlaku
p = max. tlak

V = velikost nádoby
a = počet výstupů pro vzduch z = počet valců
n0 = max. točivý moment


U = Napětí baterie
IP = ochranná třída
A = rozměry (dxšxv)
Tmax = Kompresor: max. skladovací / pracovní teplota *
Tmin = Kompresor: min. skladovací / pracovní teplota **

TB, Akku = Baterie: Povolená okolní teplota během práce
TL, Akku = Baterie: Povolená okolní teplota pro skladování
m = váha

* = Životnost některých komponentů např. uzávěru v kontrolním ventilu je lehce snížena, pokud kompresor

pracoval při nízkých teplotách (max. skladovací/pracovní teplota a výš).

** = Při teplotách nižších než min. skladovací/pracovní teplota se vyskytuje nebezpečí zamrznutí kondenzátu v tlakové nádobě.

 stejnosměrný proud

Zde uvedené technické specifikace jsou předmětem pro toleranci (v souladu s relevantními platnými standardy).



Emisní hodnoty

Tyto hodnoty umožňují posoudit emise z tohoto nářadí a porovnat různá nářadí. Opravdová dávka může být vyšší či nižší v souladu s podmínkami při používání, stavem nářadí nebo příslušenství.

Prosíme, abyste umožnili posouzení v době, kdy je dávka nižší. Připravte ochranné prostředky pro uživatele,

například jako organizační opatření založené na upravených odhadech.

Typické A-efektivní naměřené hladiny zvuku:

L_{pa} = Hladina tlaku zvuku
L_{WA} = Hladina akustické síly
L_{WA}(G) = Garantovaná hladina akustické síly podle 2000/14/EC




KpA, KWA= Nejistota



Noste ochranu sluchu!

Informace na štítku:

A Výrobce

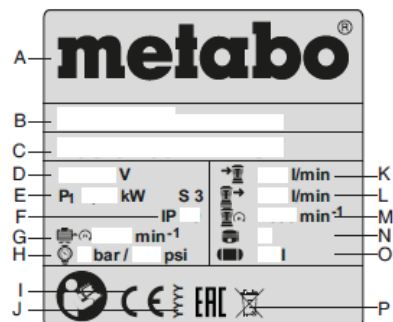

B Položka, verze, sériové číslo

C Číslo modelu

D Napětí

E Naměřená vstupní síla

F Ochranná třída

G Max. točivý moment

H Max. tlak

I CE značka – Toto zařízení podléhá EC

směrnicím podle Prohlášení o shodě

J Datum výroby

K Sací kapacita

L Plnicí kapacita

M Rychlost kompresoru

N Počet cylindrů

O Velikost tlakové nádoby

P Likvidační symbol (viz kapitolu 10.)